



6640800

NAF Bruktbiltest

Testdato
13.10.2026

Kjøretøy

Bilmerke	MG	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	ZS EV	Motoreffekt	105 kW
Type	ZS1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EB90438	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	LSJW74090LZ042355	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	65140	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2020
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	19.11.2020
		Frist for neste EU kontroll	18.11.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6640800

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
6.3	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
36.2	Dører.	Slitt / skade på gummilist:	Venstre foran
36.11		* deksel på v dørhåndtak bak mangler	
38.2	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør
42.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
42.3		Misfarget/skittent:	Høyre foran
44.3	Ladekabel elbil/hybrid.	Ladekabel mangler	
50.3	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Bakluke
70.1	Styrestag/ledd.	Slakk i styreledd:	Høyre ytre foran
75.6	Dekk.	Dekk har skade	Høyre bak
76.2	Felg.	Vesentlig riper / hakk:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
81.3	Kjøreegenskaper.	Ratt ut av midtstilling	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
19.7	Taktrekk.	Skittent taktrekk	
21.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
24.4	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
38.7	Døråpning.	Mindre rustdannelse	Venstre fordør
50.20	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
50.23		Steinsprut:	Venstre bakdør, Høyre bakskjerm
51.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
59.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
60.9	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
73.23	Bremseskive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
77.26	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Skilter.	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 100 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Tørt
Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei



6640800

Generell informasjon.

- 1 - Bildeserie
- 2 - Skilter.
- 3 - Sentrallås/nøkler.
- 4 - Service/Dokumentasjon.

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd.
- 6 - Varsellamper/ meldinger.
- 7 - Brems pedal.
- 8 - Bremskraftforsterker.
- 9 - Instrumenter.
- 10 - Dashbord /midtkonsoll.
- 11 - Lyd / lyssignaler.
- 12 - Glassruter.
- 13 - Setevarmer.
- 14 - Innvendig speil.
- 15 - Utvendig speil.
- 16 - Solskjermer.
- 17 - Takluke/Panoramatak.
- 18 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).
- 19 - Taktrekk.
- 21 - Interiør generelt.

Motor.

- 22 - Panser.
- 23 - Understellsnummer.
- 24 - Feilkodeutlesing.
- 25 - Lykter/lys - virkemåte.
- 26 - Lykter/lys - tilstand.
- 27 - Oppvarmet rute/speil.
- 28 - Bremsvæske.
- 29 - Kjølesystem.
- 30 - Batteri 12 volt.
- 32 - Utvendig tilstand motor.
- 33 - Motorfester.

Karosseri.

- ✓ 36 - Dører. **R**
- | 37 - Elektrisk vindusheis. ✓
- ✓ 38 - Dørråpning. **R**
- R** 39 - Dørtrekk. ✓
- 40 - Bilbelte. ✓
- 41 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 42 - Seter. **R**
- 43 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
- 44 - Ladekabel elbil/hybrid. **R**
- 46 - Varseltrekant / refleksvest ✓
- 47 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 48 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 50 - Lakk / karosseri utvendig. **R**

Underside.

- ✓ 51 - Vognbunn/understell. **O**
- ✓ 52 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
- ✓ 53 - Stabilisator. ✓
- ✓ 55 - Drivaksler. ✓
- ✓ 57 - Bremsesør. ✓
- O** 58 - Bremseslanger. ✓
- O** 59 - Bremsbelegg innvendig. **O**
- 60 - Bremseskiver innvendig. **O**
- 61 - Parkbrems. ✓
- 62 - Støtdempere. ✓
- 64 - Lekkasjer. ✓
- O** 65 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
- 68 - Travers. ✓
- 69 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
- 70 - Styrestag/ledd. **R**
- 71 - Styresnekke, tannstang. ✓
- 72 - Fjærer / fjærbein. ✓

Hjul,dekk.

- ✓ 73 - Bremseskive/klosser utvendig **O**
- 74 - Hjullager. ✓
- 75 - Dekk. **R**
- 76 - Felg. **R**
- 77 - Ekstra hjulsett.. **O**



6640800

Prøvekjøring.

78 - Viskere, spylersystem	✓
79 - Lyktespylersystem	✓
80 - Motor og drivlinje - virkemåte	✓
81 - Kjøreegenskaper.	R
83 - Bremses - virkemåte	✓



6640800

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
18.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	16 °C
18.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
28	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
29.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
30	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
44.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
73	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
75.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
75.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
75.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
75.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
75.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
76.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
77.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	7,50 mm
77.2		Mønsterdybde	7,54 mm
77.3		Mønsterdybde	7,40 mm
77.4		Mønsterdybde	7,37 mm
77.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
77.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg
83	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6640800

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6640800


Bilder og vedlegg

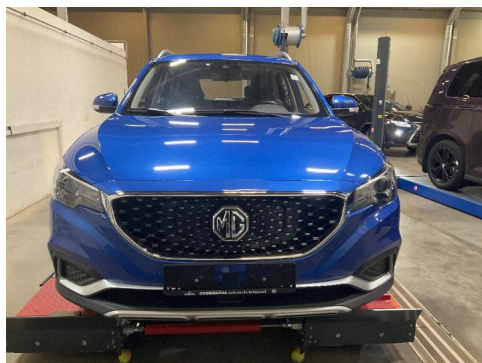

1. Generelt




2. Generelt

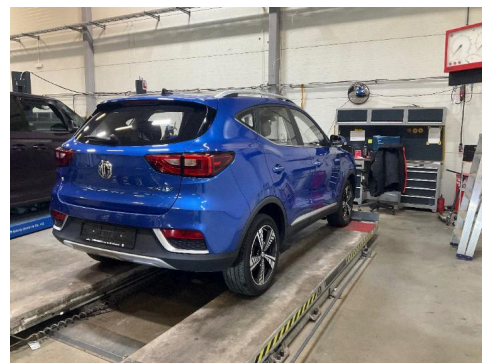

3. Generelt



4. Generelt

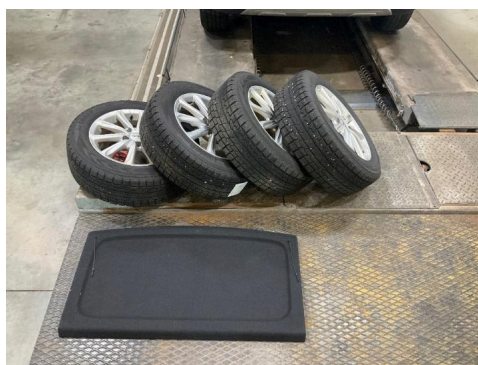

5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt

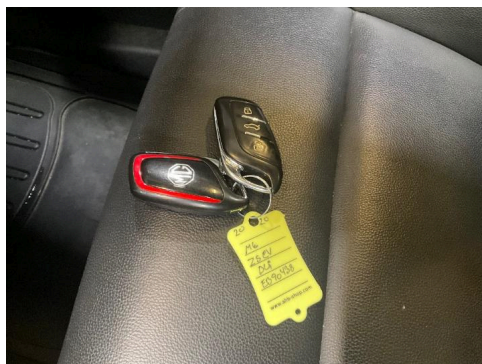

10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6640800

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt

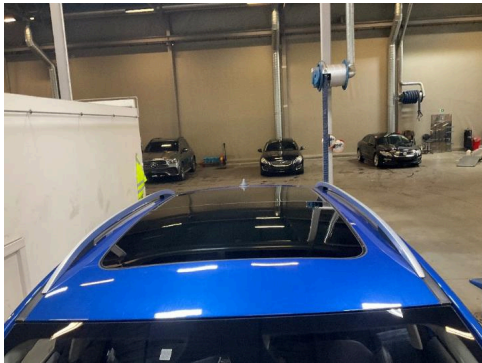

19. Generelt

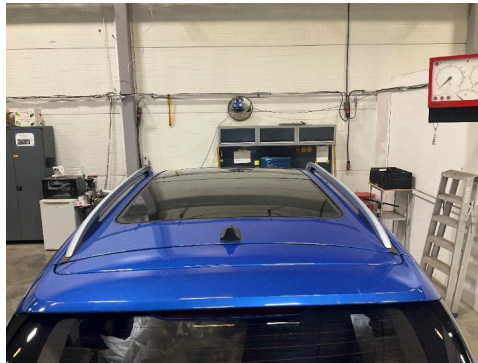

20. Generelt



21. Generelt



6640800

Bilder og vedlegg




22. Bremseskive/klosser utvendig



23. Bremseskive/klosser utvendig



24. Dekk.

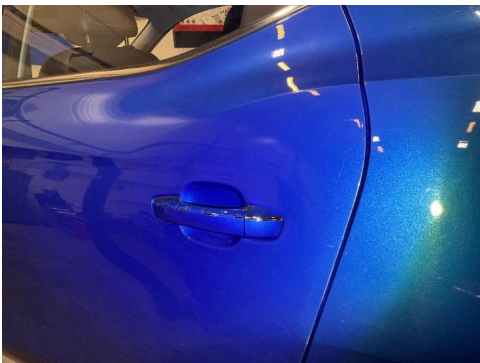

25. Dører.



26. Dører.




27. Dører.



28. Døråpning.



29. Døråpning.

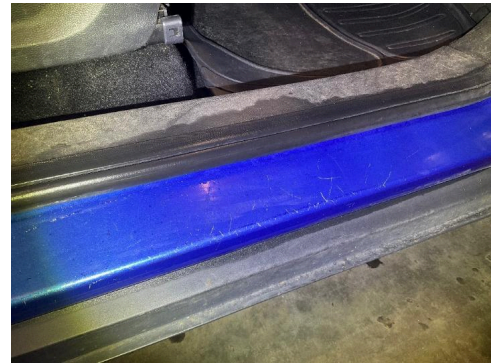

30. Døråpning.



31. Døråpning.



32. Døråpning.



33. Døråpning.



6640800


Bilder og vedlegg



34. Døråpning.



35. Døråpning.

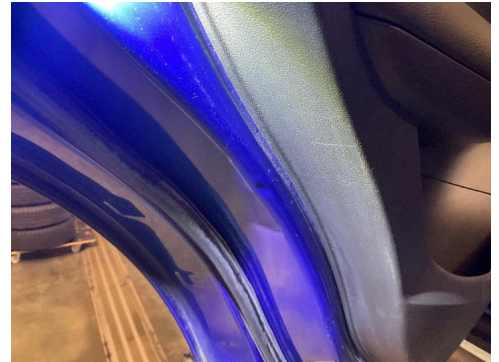


36. Døråpning.



37. Døråpning.




38. Døråpning.

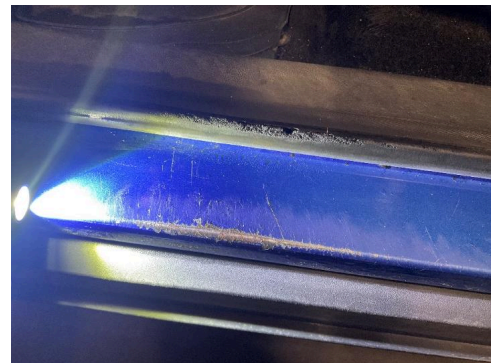

39. Døråpning.



40. Felg.

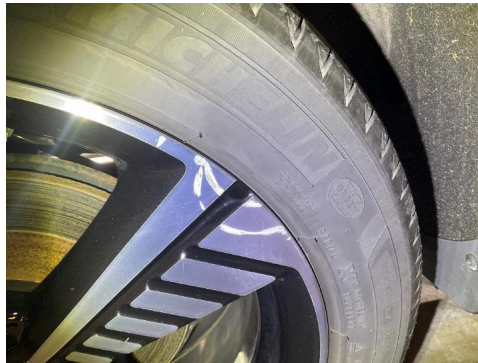

41. Felg.



42. Felg.



43. Felg.



44. Felg.



45. Felg.



6640800

Bilder og vedlegg



46. Felg.




47. Felg.



48. Lakk / karosseri utvendig.




49. Lakk / karosseri utvendig.

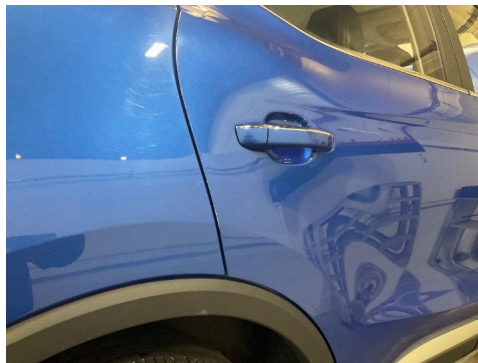


50. Lakk / karosseri utvendig.



51. Lakk / karosseri utvendig.

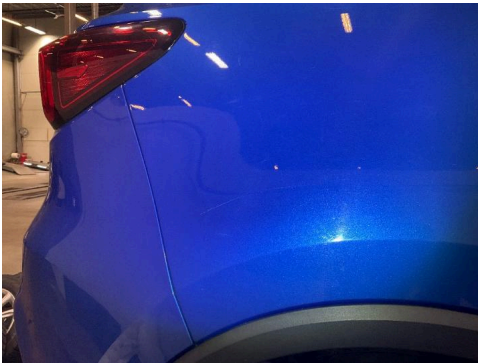

52. Lakk / karosseri utvendig.

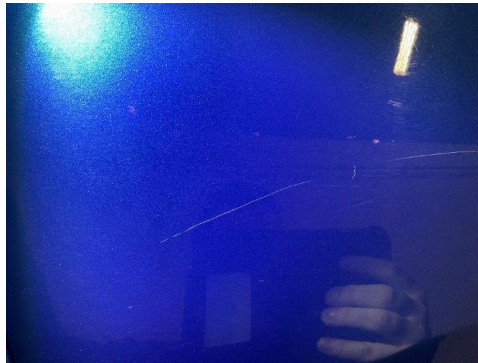

53. Lakk / karosseri utvendig.



54. Lakk / karosseri utvendig.



55. Lakk / karosseri utvendig.



56. Lakk / karosseri utvendig.




57. Lakk / karosseri utvendig.



6640800


Bilder og vedlegg

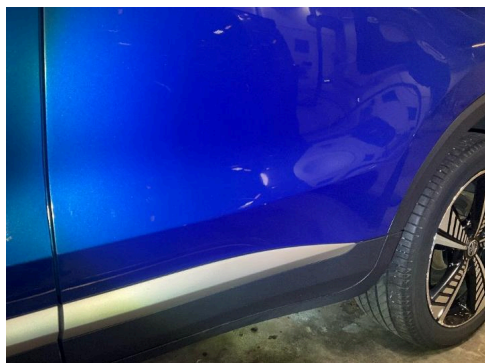


58. Lakk / karosseri utvendig.



59. Lakk / karosseri utvendig.

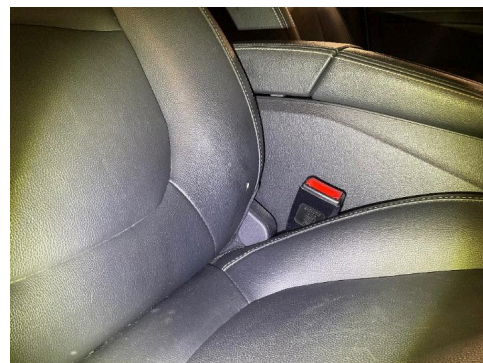


60. Seter.

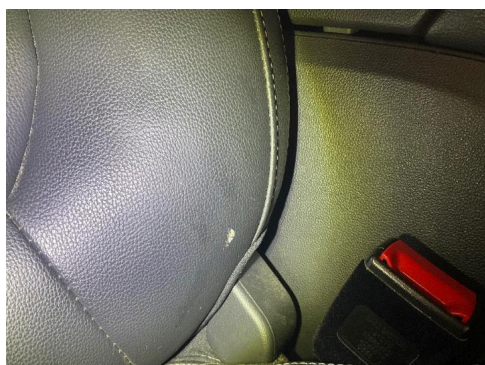


61. Seter.



62. Seter.

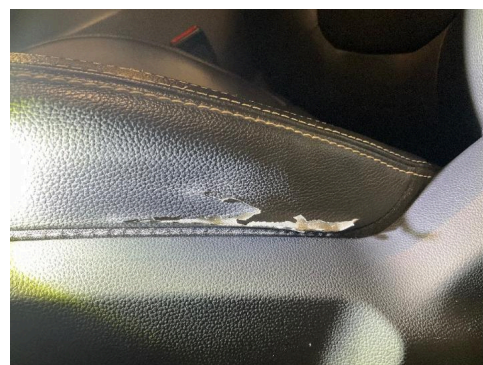

63. Seter.

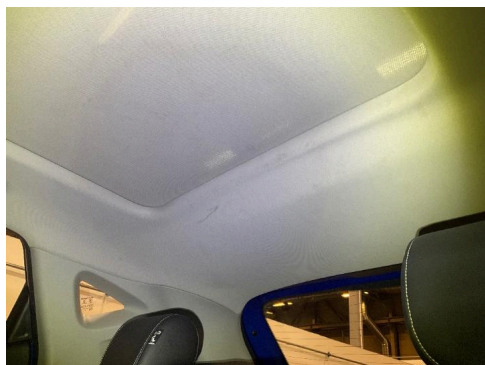

64. Taktrekk.

Telefon: +4791183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:

13. okt. 2026

Køretøj: MG Motors MG ZS EV
Motorkode: TZ204XS1481
Produktionsår: 20-21
Kilometerstand: 65140 (skrevet af kontrolløren) 13. okt. 2026 09:13:05
Registrering Nr: EB90438
VIN: LSJW74090LZ042355 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 13. okt. 2026 09:15:30

Fejlkode

Drivlinje	VCU Motorstyreenhed	3 Fejl
Fejlkode: P1B7886 Adaptiv fartpilot System spærret pga. manglende data fra frontkameraet.		
Fejlkode: P1B7929 ESP System spærret pga. manglende data fra infotainmentstyreenheden.		
Fejlkode: P1B1E86 CAN-bus-forbindelse til frontkamera Signal mangler/med fejl.		
Drivlinje	TC Eldrivmotor	0 Fejl
Drivlinje	BMS batterimanagement-system	0 Fejl
Drivlinje	OBC højspændingsbatteri-oplader	ikke tilgængelig
Drivlinje	DC-DC-konverter	1 Fejl
Fejlkode: P1DA100 Højspændingsside Spænding for lav.		
bremsesystem	SCS Elektronisk stabilitetsprogram	0 Fejl
bremsesystem	EPB Parkeringsbremse	1 Fejl
Fejlkode: U041681 CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed Hella Gutmann Solutions GmbH		

CAN-meddelelse "Data elektronisk stabilitetsprogram" mangler.

Passiv sikkerhed	SDM airbag	0 Fejl
Passiv sikkerhed	TBOX Telematiksystem	0 Fejl
Termostyring	HVAC Varme/klimaanlæg	0 Fejl
Førerassistentsystem	FVCM Frontkamarasystem	2 Fejl

Fejlkode: U042081

CAN-bus-forbindelse med servostyringssenhed

Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: U130B81

CAN-forbindelse mellem frontkamera og frontradar

Uplausibelt signal.

Førerassistentsystem	FDR Radar adaptiv fartpilot	8 Fejl
-----------------------------	------------------------------------	---------------

Fejlkode: B19C181

Frontkollisionsadvarsel med bremseindgreb

Deaktiveret pga. modtagelse af ugyldige data.

Fejlkode: B19C281

Frontkollisionsadvarsel med bremseindgreb

Deaktiveret pga. modtagelse af ugyldige data.

Fejlkode: B19C381

Adaptiv fartpilot

Deaktiveret pga. modtagelse af ugyldige data.

Fejlkode: B19C481

Frontkollisionsadvarsel med bremseindgreb

Deaktiveret, da elektronisk stabilitetsprogram ikke understøttes.

Fejlkode: B19C897

Radarsensor foran

Sensor blind.

Fejlkode: B19C978

Radarsensor foran

Stråleakseindstilling forkert.

Fejlkode: U042081

CAN-bus-forbindelse med servostyringssenhed

Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: U156316

Batterispænding

Spænding for lav.

Førerassistentsystem	RDA Vognbaneskiftassistent	0 Fejl
-----------------------------	-----------------------------------	---------------

Komfort	GW Gateway	1 Fejl
----------------	-------------------	---------------

Fejlkode: U012787

CAN-bus-forbindelse til styreenhed for dæktryksovervågning
Kommunikation forstyrret.

Komfort	BCM Køretøjets net	1 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: U010F87
CAN-forbindelse fra varme-/klimaanlægsstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Komfort	IPK Kombiinstrument	1 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: U012787
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for dæktryksovervågning
Kommunikation forstyrret.

Komfort	EVCC Kommunikationsinterface elkøretøjer	3 Fejl
----------------	---	---------------

Fejlkode: P1FF41E
Overvågning højspændings-el-net-isolering
Modstandsværdi uden for tilladt område.

Fejlkode: P1FF61E
Overvågning højspændings-el-net-isolering
Modstandsværdi uden for tilladt område.

Fejlkode: U200004
styreenhed
Fejl i hardware.

Gearkasse	SCU Gearkasseelektronik	0 Fejl
------------------	--------------------------------	---------------

Tyverisikring	PEPS Interface adgangs- og startsystem	0 Fejl
----------------------	---	---------------

Styretøj	EPS Servostyring	0 Fejl
-----------------	-------------------------	---------------

Styretøj	ESCL Elektron. ratstammelåsning	0 Fejl
-----------------	--	---------------

Infotainmentsystem	FICM Informationselektronik	1 Fejl
---------------------------	------------------------------------	---------------

Fejlkode: B1A6113
Radioantenne 1
Afbrydelse /kortslutning i strømkredsen.

Dæktryksovervågning	TPMS dæktryksovervågning	0 Fejl
----------------------------	---------------------------------	---------------